


**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 016.02.04Folha:  
1/5**SUBSTITUIÇÃO DE ELO-FUSÍVEL**Emissão:  
06/07/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras gerais do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	-	-	-
Passo 01: Executar os passos 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Confirmar com o COD a capacidade do elo fusível.	Eletricista	Informação incorreta	Confirmar com o COD a capacidade do elo fusível.
Passo 03: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista;  Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste e ou montante da escada;  Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 04: Subir a vara de manobra com cabeçote universal ou loadbuster.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear firmemente as ferramentas.
Passo 05: Executar o passo 05 do <u>POPD 027.01.05 Abertura de chaves.</u>  Sendo chave repetidora executar o passo 05 do <u>POPD 027.01.07 Abertura de chave fusível repetidora.</u>	Eletricista	Queda de materiais e ferramentas.	Manusear firmemente os materiais e ferramentas.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 016.02.04Folha:  
2/5**SUBSTITUIÇÃO DE ELO-FUSÍVEL**Emissão:  
06/07/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 06: Retirar e descer o(s) porta-fusível(is) pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Queda de materiais.	Manusear e amarrar firmemente os materiais. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais.
Passo 07: Descer a vara de manobra com cabeçote universal ou loadbuster.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear firmemente as ferramentas.
Passo 08: Retirar a tampa do porta-fusível para substituição do elo.    NOTA: Substituir o porta-fusível, se estiver carbonizado internamente, com rachaduras ou entupimento.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

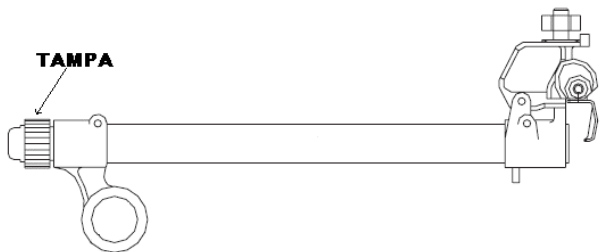

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:  
POPD 016.02.04

Folha:  
3/5

SUBSTITUIÇÃO DE ELO-FUSÍVEL

Emissão:  
06/07/2006

Revisão:  
00/00/0000


Atividades

Competência

Riscos

Controles

Passo 09:  
Substituir o(s) elo(s)-fusível(eis) pelo(s) da capacidade solicitada.

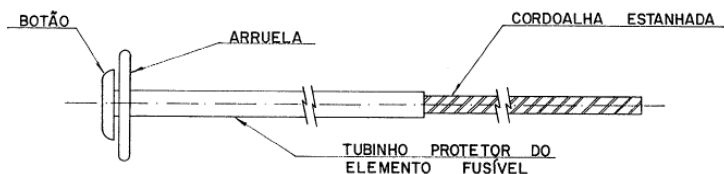

Notas:

1. Não retirar a arruela do elo-fusível na instalação do mesmo;
2. Após a substituição do elo a tampa do porta fusível deverá ser totalmente rosqueada.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:  
POPD 016.02.04

Folha:  
4/5

SUBSTITUIÇÃO DE ELO-FUSÍVEL

Emissão:  
06/07/2006

Revisão:  
00/00/0000

Atividades

Competência

Riscos

Controles

Passo 10:  
Fixar a cordoalha do elo.



Nota:  
O restante da cordoalha do elo deverá ser cortada e nunca colocada para dentro do porta-fusível.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 11: Executar os passos 03 a 05 do POPD 027.01.06 Fechamento de chaves.

Sendo chave repetidora executar os passos de 04 a 06 do POPD 027.01.08 Fechamento de chave fusível repetidora.

Igual aos passos 03 a 05 do do POPD 027.01.06

Igual aos passos 04 a 06 do do POPD 027.01.08

Igual aos passos 03 a 05 do do POPD 027.01.06

Igual aos passos 04 a 06 do do POPD 027.01.08

Igual aos passos 03 a 05 do do POPD 027.01.06.

Igual aos passos 04 a 06 do do POPD 027.01.08.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 016.02.04Folha:  
5/5**SUBSTITUIÇÃO DE ELO-FUSÍVEL**Emissão:  
06/07/2006Revisão:  
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Passo 12:  
Descer a vara de manobra com cabeçote universal ou loadbuster.

Eletricista

Lesão muscular;  
  
Queda de ferramentas e materiais.

Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  
  
Manusear firmemente as ferramentas.

Passo 13:  
Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.

Eletricista

Queda do eletricista;  
Lesão muscular.

Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada;  
  
Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 14:  
Executar os passos de 23 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 23 a 27 do POPD 001.01.03

Igual aos passos de 23 a 27 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 23 a 27 do POPD 001.01.03.