

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 027.01.06Folha:
1/4**FECHAMENTO DE CHAVES (CHAVE FUSÍVEL/CHAVE FACA)**Emissão:
09/02/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	-	-	-
Passo 01: Executar os passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Entorse muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 03 Descer os porta fusíveis para substituição dos elos pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço, se necessário.	Eletricista	Queda dos porta fusíveis.	Manusear e amarrar firmemente os porta-fusíveis. Ao utilizar o balde de lona, acondicionar de forma adequada os porta-fusíveis.
Passo 04: Subir os porta-fusíveis pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Queda dos porta fusíveis.	Manusear e amarrar firmemente os porta-fusíveis. Ao utilizar o balde de lona, acondicionar de forma adequada os porta-fusíveis.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO


Número:
POPD 027.01.06

Folha:
2/4

FECHAMENTO DE CHAVES (CHAVE FUSÍVEL/CHAVE FACA)

Emissão:
09/02/2006

Revisão:
00/00/0000

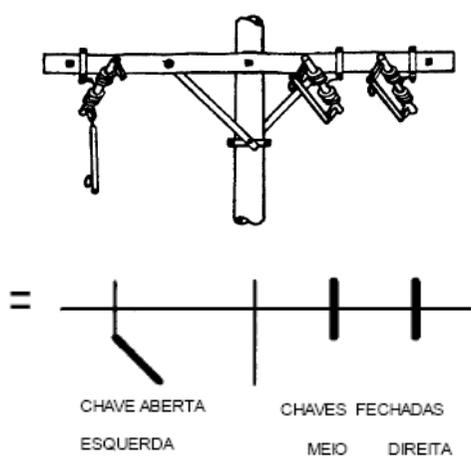Atividades	Competência	Riscos	Controles
<p>Passo 05: Subir vara de manobra com cabeçote universal instalar os porta-fusíveis.</p>	Eletricista	Lesão muscular; Queda da vara de manobra; Queda dos porta-fusíveis.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa. Segurar firmemente a vara de manobra; Manusear firmemente os porta-fusíveis.
<p>Passo 06: Fechar as chaves conforme seqüências descritas abaixo.</p> <p>Para facilitar a visualização das operações, convencionou-se a seguinte identificação do estado da chave:</p>  <p>CHAVE ABERTA ESQUERDA CHAVES FECHADAS MEIO CHAVES FECHADAS DIREITA</p>	Eletricista Eletricista	Queda do porta fusível; Arco elétrico.	Manusear firmemente a vara de manobra com as duas mãos na operação das chaves; Observar a direção do vento.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 027.01.06

Folha:
3/4

FECHAMENTO DE CHAVES (CHAVE FUSÍVEL/CHAVE FACA)

Emissão:
09/02/2006

Revisão:
00/00/0000

Atividades

Competência

Riscos

Controles


Para a condição do vento convencionou-se:

----- Sem vento

← Vento paralelo a cruzeta,
da direita para a esquerda.

→ Vento paralelo a cruzeta,
da esquerda para a direita.

Seqüência de fechamento das chaves.

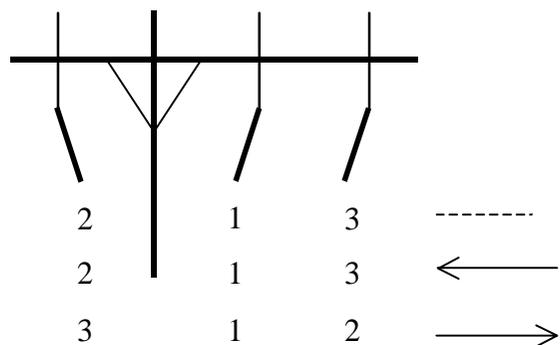

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 027.01.06Folha:
4/4**FECHAMENTO DE CHAVES (CHAVE FUSÍVEL/CHAVE FACA)**Emissão:
09/02/2006Revisão:
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 07: Descer a vara de manobra.	Eletricista	Queda da vara de manobra.	Segurar firmemente a vara de manobra.
Passo 08: Retirar placa de advertência e desce-la pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular; Queda da placa.	Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os placa de advertência. Ao utilizar o balde de lona, acondicionar de forma adequada os placa de advertência.
Passo 09: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 10: Executar os passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 23 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>