



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 004.04.02

Folha:
1/7

DESATIVAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA DE BT – FORNECIMENTO EM MÉDIA TENSÃO

Emissão:
13/11/2009

Revisão:
27/11/2009

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Eletricista	-	-
Passo 01: Executar os passos de 01 à 11 do <u>POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricista</u>	Igual aos passos de 01 à 11 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 à 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 à 11 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Localizar a Cabina de Medição, conforme Ordem de Serviço. Obs.: - Confirmar as informações na ordem de serviço.	Eletricista	Ataque de animais domésticos.	Certificar-se da inexistência de animais agressivos, caso existam chamar proprietários para prendê-los.
Passo 03: Contatar com o consumidor informando-o do serviço a ser executado.	Eletricista	Ataque de animais domésticos.	Certificar-se da inexistência de animais agressivos, caso existam chamar proprietários para prendê-los.
Passo 04: Abrir a porta e entrar na Cabina de Medição utilizando a chave padrão.	Eletricista	Lesão muscular; Ataque de insetos / animais peçonhentos.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa; Certificar-se da inexistência de insetos e animais agressivos, caso existam providenciar a remoção dos mesmos.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 004.04.02

Folha:
2/7

DESATIVAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA DE BT – FORNECIMENTO EM MÉDIA TENSÃO

Emissão:
13/11/2009

Revisão:
27/11/2009

Atividades	Competência	Riscos	Controles
<p>Passo 05: Examinar todos os lacres da medição antes de rompê-los.</p> <p>Obs.: - Caso houver qualquer indício de adulteração/violação comunique ao setor responsável e aguarde instruções.</p>	Eletricista	-	-
<p>Passo 06: Retirar os lacres e abrir a Caixa de Medição, anotando a numeração dos lacres na Ordem de Serviço.</p> <p>Obs.: - Recolher do local todos os lacres retirados.</p>	Eletricista	Lesão muscular; Ataque de insetos / animais peçonhentos.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa; Certificar-se da inexistência de insetos e animais agressivos, caso existam providenciar a remoção dos mesmos.
<p>Passo 07: Examinar visualmente os equipamentos dentro da Caixa de Medição, verificando se não existem irregularidades.</p>	Eletricista	Lesão muscular; Ataque de insetos / animais peçonhentos.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa; Certificar-se da inexistência de insetos e animais agressivos, caso existam providenciar a remoção dos mesmos.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 004.04.02

Folha:
3/7

DESATIVAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA DE BT – FORNECIMENTO EM MÉDIA TENSÃO

Emissão:
13/11/2009

Revisão:
27/11/2009

Atividades	Competência	Riscos	Controles
<p>Passo 08: Retirar os lacres e abrir as tampas da calha de proteção, Chave de Aferição / Bloqueio, e dos bornes do Medidor, anotando a numeração dos lacres retirados na Ordem de Serviço.</p> <p>Obs.: - Recolher do local todos os lacres retirados.</p>	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.
<p>Passo 09: Verificar visualmente a fixação dos condutores nas conexões da Chave de Aferição / Bloqueio e nos bornes do Medidor.</p>	Eletricista	Lesão muscular; Choque elétrico / Arco elétrico	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa; Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>
<p>Passo 10: Verificar as tensões e correntes na parte superior da Chave de Aferição / Bloqueio, de acordo com as recomendações da <u>OTD 002.01.04 Uso do Volt - Amperímetro</u>, anotando os valores medidos na Ordem de Serviço.</p>	Eletricista	Lesão muscular; Choque elétrico / Arco elétrico	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa; Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 004.04.02

Folha:
4/7

DESATIVAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA DE BT – FORNECIMENTO EM MÉDIA TENSÃO

Emissão:
13/11/2009

Revisão:
27/11/2009


Atividades	Competência	Riscos	Controles
<p>Passo 11: Efetuar testes de tensão e de corrente do Medidor através do manuseio das alavancas da Chave de Aferição / Bloqueio, verificando a regularidade da emissão de pulsos. Obs.: - Caso houver qualquer indício de irregularidade, comunique ao setor responsável e aguarde instruções.</p>	Eletricista	Lesão muscular; Choque elétrico / Arco elétrico	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa; Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>
<p>Passo 12: Executar o Fechamento da Fatura do Medidor, através de equipamento apropriado, anotando na OS as Leituras das respectivas funções, quando tratar-se de cliente com Tarifa Horo Sazonal (THS), e do mostrador do medidor para outros casos.</p>	Eletricista	-	-
<p>Passo 13: Desligar o Disjuntor Geral.</p>	Eletricista	Lesão muscular; Choque elétrico / Arco elétrico	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa; Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>
<p>Passo 14: Desenergizar o Transformador, abrindo as Chaves Fusíveis e retirando os Portas Fusíveis da estrutura de derivação e/ou da SE, conforme os passos 03 à 07 e 12 do <u>POPD 027.01.05 Abertura de chaves (chave fusível – chave faca).</u></p>	Igual aos passos 03 à 07 e 12 do <u>POPD 027.01.05</u>	Igual aos passos 03 à 07 e 12 do <u>POPD 027.01.05.</u>	Igual aos passos 03 à 07 e 12 do <u>POPD 027.01.05.</u>

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 004.04.02Folha:
5/7**DESATIVAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA DE BT – FORNECIMENTO EM MÉDIA TENSÃO**Emissão:
13/11/2009Revisão:
27/11/2009

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 15: Retirar os Grampos de Linha Viva, se houver, conforme os passos 03 à 06 e 08 à 10 do <u>POPD 027.01.03</u> <u>Operação de grampo de linha viva.</u>	Igual aos passos 03 à 06 e 08 à 10 do <u>POPD 027.01.03</u>	Igual aos passos 03 à 06 e 08 à 10 do <u>POPD 027.01.03.</u>	Igual aos passos 03 à 06 e 08 à 10 do <u>POPD 027.01.03.</u>
Passo 16: Instalar Conjunto de Aterramento Temporário nos bornes de saída do Transformador, executando os passos 01 à 05 do <u>POPD 026.01.05</u> <u>Instalação e retirada de aterramento temporário.</u>	Igual aos passos 01 à 05 do <u>POPD 026.01.05</u>	Igual aos passos 01 à 05 do <u>POPD 026.01.05.</u>	Igual aos passos 01 à 05 do <u>POPD 026.01.05.</u>
Passo 17: Testar ausência de tensão no Disjuntor Geral, com a utilização do Volt-Amperímetro, observando as recomendações da <u>OTD 002.01.04</u> <u>Uso do Volt – Amperímetro.</u>	Eletricista	Choque elétrico / Arco elétrico.	Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POPD 001.01.03</u> <u>Diretriz do eletricista.</u>
Passo 18: Abrir as alavancas da Chave de Aferição / Bloqueio.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.
Passo 19: Desconectar os condutores dos bornes e retirar o medidor, anotando os dados de placa na Ordem de Serviço.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.
Passo 20: Retirar Chave de Aferição / Bloqueio e condutores de interligação do Medidor e dos TCs.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 004.04.02Folha:
6/7**DESATIVAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA DE BT – FORNECIMENTO EM MÉDIA TENSÃO**Emissão:
13/11/2009Revisão:
27/11/2009

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 21: Desconectar os cabos do circuito principal do Disjuntor Geral ou dos TCs, se os mesmos forem de barra.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.
Passo 22: Retirar os Transformadores de Corrente(TCs), anotando as características de placa na Ordem de Serviço.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.
Passo 23: Fechar as tampas da CED e da Caixa de Medição.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.
Passo 24: Retirar Conjunto de Aterramentos Temporário dos bornes de saída do Transformador, conforme passos 07 à 09, do <u>POPD 026.01.05 Instalação e retirada de aterramento temporário.</u>	Igual aos passos de 07 à 09, do <u>POPD 026.01.05</u>	Igual aos passos de 07 à 09, do <u>POPD 026.01.05.</u>	Igual aos passos de 07 à 09, do <u>POPD 026.01.05.</u>
Passo 25: Completar preenchimento da Ordem de Serviço.	Eletricista	-	-
Passo 26: Fechar a porta da Cabina de Medição utilizando a chave padrão.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica de postura correta para execução da tarefa.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO		Número: POPD 004.04.02	Folha: 7/7
	DESATIVAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA DE BT – FORNECIMENTO EM MÉDIA TENSÃO		Emissão: 13/11/2009	Revisão: 27/11/2009
Atividades		Competência	Riscos	Controles
Passo 27: Coletar assinatura do consumidor e após entregar cópia da Ordem de Serviço ou Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).		Eletricista	Ataque de animais domésticos.	Certificar-se da inexistência de animais agressivos, caso existam chamar proprietários para prendê-los.
Passo 28: Executar os passos 23 à 27 do <u>POPD 001.01.03 - Diretriz do Eletricista</u> .		Igual aos passos de 23 à 27 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 23 à 27 do <u>POPD 001.01.03</u> .	Igual aos passos de 23 à 27 do <u>POPD 001.01.03</u> .